

C6L 激光焊接控制系统

安裝指南

武汉炫喆科技有限公司

2018.11.09 (更新)



最简单,最容易,最快速的介绍 C6 激光焊接控制系统安装。 感谢您选择本公司的 C6L 激光焊接控制系统!

1、硬件与软件介绍

C6L 系统由嵌入式外设控制器(以下简称 M4)、C6L 焊接工艺软件(以下简称 C6L 软件)及辅助设备组成。



C6L 激光焊接控制系统-M4 控制卡



C6L 激光焊接控制系统-C6 软件主界面



2、系统规格

M4 控制卡采用网线接口,安装固定采用 35MM 导轨安装,外形尺寸: 255mm*120mm。

系统运行环境:计算机最低配置要求,CPU 主频 1GHz,内存 1G, 硬盘 10G,千兆网卡网口 1个;操作系统支持 WindowsXP、Windows7、 Windows10。

3、接口规格及说明



M4 控制卡结构及接口分布

M4 控制卡的接口分别图,可分为以下几类:

- ◆通讯接口: 1个 RJ45 网口;
- ◆电源接口: 24V DC 电源接口;
- ◆轴输出控制端口:4路脉冲方向输出口;
- ◆轴限位、零位端口:每个轴都有独立的左右限位、零位输入端口;



◆输出端口:8路输出(4路晶闸管输出,4路继电器输出);

◆输入端口:8路低电平有效输入;

◆激光控制端口: RS232 串口、可配置的 DO 输出口、1 路 OV[~]10V 模

拟量输出、1路24V/5V PWM 调制方波信号;

M4 控制卡端口功能规格表: ……

端口类型	名称	作用	备注				
电源输入	+24V	DC24V 输入正极	推荐使用 24V/10A 直流电源供电				
	PG	保护接地					
	OV	DC 输入负极,电源地					
轴限位输	X 正限	X轴正限位输入	专用限位输入口,低电平有效				
入	X负限	X轴负限位输入	接线推荐:1.光电开关,直接接入;2.机械				
	X原点	X轴原点信号输入	开关,0V 口串联开关后接入				
	•••••	依次类推 Y、Z、A 轴					
轴控制端	X 轴	X轴控制信号	输出:脉冲+方向信号(5V方波,最大频率				
П	Y轴	Y轴控制信号	2M,差分信号);				
	5V	单端接法时公共线 5V	差分接法: 与驱动器的脉冲方向信号一一				
	OV	单端接法时公共线 0V	对应;				
	Z轴	Z 轴控制信号	单端接法:请务必使用专用的 5V/0V 接口				
	A轴	A 轴控制信号					
输出晶闸	DO 1	第1路通用输出口	有源输出口;直流 24V 输出,驱动电流 1A。				
管有源	DO 2	第2路通用输出口	COM 口为 24V, 与输出口构成电源的正负 极。				
	24V	通用输出口公共端					
	DO 3	第3路通用输出口	可驱动 24V 直流继电器、24V 直流气阀等				
	DO 4	第4路通用输出口	辅助设备。				
继电器输	DO 5	第5路继电器输出口	继电器触点输出				
出	DO 6	第6路继电器输出口	与单刀双掷开关等同效果				
	DO 7	第7路继电器输出口					
	DO 8	第8路继电器输出口					
8 路通用	DI 1	第1路通用输入口	低电平有效				
输入口	DI 2	第2路通用输入口					
	DI 3	第3路通用输入口					
	DI 4	第4路通用输入口					
	DI 5	第5路通用输入口					
	DI 6	第6路通用输入口					
	DI 7	第7路通用输入口					
	DI 8	第8路通用输入口					
激光控制	PWM +	24V/5V PWM 调制信号	PWM 方波输出,24V/5V 可通过旁边跳线配				
	PWM -	PWM 信号地	置,频率范围(1HZ-2MHZ)				



	1						
	DA +	0V-10V 模拟量信号	PWM 调制信号与模拟量配合实现激光功率				
	DA –	模拟量信号地	控制				
网口接口	网口	1 路工业以太网接口	可交换机扩展多网口连接 IPG 激光器				
通用串口	DB9	RS232 板载串口	可接锐科光纤激光器和半导体激光器				
	ТХ	串口发送					
	RX	串口接收					
	GND	串口地					
扩展接口		自定义扩展接口	扩展 I0 模板、高级手轮模块、视觉模块				

本系统供电规格为+24VDC/2A,加上挂载的电磁阀等器件,建议使 用规格不小于 24V/8A 开关电源供电。

4、轴输出信号

本系统采用"脉冲+方向"的方式控制各轴的驱动器,最高脉冲 频率为 4MHZ。脉冲信号与方向信号如下图所示,PUL+与 PUL-信号输 出的差分信号,DIR+与 DIR-为一对差分信号。



图:脉冲信号波形图

松下 A6 系列低速基本参数设置如下:

参数类型	推荐值	含义
Pr001	0	控制模式,必须设置为"位置模式"
Pr007	3	选择"脉冲+方向"模式
Pr005	0	上述接线对应光电耦合设置,最高 500KHZ 脉冲频率



手动修改参数后,按一下 SET 返回到 Pr_,再按一次 MODE 出现 EE-SEE,再按一下 SET,出现 EEP---,按住向上的方向键保持 5 秒钟, 出现 finishe 或 reset 即可,软后重启驱动器。

松下 A6 驱动器接线图:

M4控制卡接口 松下MINS-A/50P 信号名 引脚 引脚 信号名 PUL+ 3 PULS1 4 PULS2 PUL-5 SIGN1 DIR+ 6 DIR-SIGN2 7 +5V COM+ 29 GND SRV-ON 24V 0٧

安川<-V系列基本参数设置:

参数类型	推荐值	含义
Pn000	001X	控制模式,必须设置为"位置模式"
Pn00B	无	选择"脉冲+方向"模式
Pn200	0000H	上述接线对应光电耦合设置,最高 500KHZ 脉冲频率
Pn50A	8100	正转则可驱动
Pn50B	6548	反转则可驱动

安川<-V 系列接线图:





常用步进驱动器接线图如下:



5、输出

D01-D04 为有源(24V/1A)输出,其共用一个 24V 端口。可以直接驱动 24V 的直流器件(如常用的 24V 直流继电器),每路最大驱动能力为 1A。常用的设备:激光器光闸、激光器出光开关、气阀。

D05-D08 为继电器输出。





图 晶闸管 DO 输出方式

6、输入

输入信号包括:正负限位,原点,通用输入。系统为低电平有效。

限位输入支持常开、常闭输入方式。设置常开时,输入口与 OV 导 通则输入有效;设置常闭时,与 OV 断开则输入有效。

下图为输入信号的接线方式及内部结构图。



7、PWM 输出



M4 控制卡支持 1 路 PWM 脉宽调制信号,可用于控制光纤激光器 平均功率。PWM 信号电平为 24V 或 5V 可通过条线来选择。占空比 0%-100%可调,最高载波频率 2MHZ。信号输出方式如下图:



图 PWM 输出方式

8、模拟量输出

M4 控制卡提供1路0-10V 模拟量输出,可直接控制常规激光器或比例阀控制。

9、连接激光器

本系统可以通过串口、I/O 口或网口等方式与激光器对接。锐 科激光器可直接通过串口对接, IPG 激光器可通过网口对接。

锐科串口接法:







锐科串口连接激光器(RS232对接线,锐科激光器自带)

通用 I/0 接法:





注: 创鑫、JPT、光汇、飞博、天星、联品、海富等激光器接线 方式均可参考 I0 接线方法。(锐科和 IPG 也可采用 I0 接法)

锐科 I0 接法:



锐科激光器 I0 接法软件设置:



按上图激光器设置后在"加工参数"开启"加工时自动开启光闸"



JPT 激光器 IO 接法:



下表为 JPT 激光器接线定义:

引脚	信号名称	信号类型	信号 电平	描述
1				
2				
3	互锁通道+			
4	互锁通道+	闭合触点输入		预留
5				
6				
7				
8				
9				
10	远程启动按钮+			本控制口可取代
11	远程启动按钮-	24VDC		START 按钮启动
12				
			1-10	功率控制输入:
13	0-10V+	模拟输入	VDC	1-10V=10-100%功率
	0-10-/模拟输			
14	入地			12、13 公共地
15	调制+			PWM 调制
16	调制-	24VDC		
17				
18	使能+	24VDC		
19	报警输出	24VDC		故障时为高电平
	使能-/报警输			
20	出			18、19公共地
21				
22				
23				
24				
PE	地线			连接大地

JPT 激光器控制信号接口定义表



JPT IO 接法软件设置:

动轴 激光器类型 其它		
光器	10	
	1	
DA范围	0~100	
级参数	0 6	
激光输出	0	
□ 电脑串口	0	
端口号(COM)	1	
波行举	9000	
		-7->-

按上图激光器设置后在"加工参数"开启"加工时自动开启光闸"

IPG 激光器 IO 接法:



1	1 脚和 4 脚短接
2	2 脚和 3 脚短接
3	8 脚和 9 脚 接按钮开关 外控模式下需要先开启,响应时间 20 秒 (参考下表)
4	10 脚和 11 脚 接按钮开关 需要开启 响应时间 1 秒(参考下表)

第 13 页



下表为 IPG 激光器接线定义:

引脚	信号名称	信号类型	信号电平	驱动能力	典型响应	描述
11	互锁通道 1A					
21	互锁通道 2A	闭合触点				依据"EN954-1"或"ISO13849-1
31	互锁通道 2B	输入2	24Vdc	<1A	<500ms ³	Cat.3 PLd"。 无源触点,不得连接外部电压或接地。
41	互锁通道 1B					
5	RS232 Tx					数据发送
6	RS232 Rx				120ms	数据接收
7	RS232 Com	返回端			Ī	RS-232 返回端
8	远程钥匙开关	闭合触点	5 或 24Vdc		20s	远程横式下 启动内部主控制板供由
9	2912WJAEDIA	输入2	5 40 2 1 1 0 2		203	
10	远程启动按钮	瞬时闭合	24Vdc		1s	远程模式下,启动激光泵浦主电源
11		肥泉制入-				
12	电流控制模拟输入	模拟输入	1-10Vdc	1 mA (sink)	100µs	电流设置模拟输入: 1-10 VDC = 10 – 100% 电流
13	功率监测模拟 输出	模拟输出	0-5Vdc	11 mA (source)	20µs	模拟输出 0-4 VDC = 0 - P _{nom}
14	模拟公共地 (隔离)	返回端				12 和 13 脚的公共地
15	调制 +	数字输入	CMOS to 24Vdc	6 mA (sink)	20	5-24 VDC 输入
16	调制 -	返回端			20µs	15 脚的返回端
17	引导红光控制	数字输入	CMOS to 24Vdc	6 mA (sink)	120ms	远程模式下,上升沿有效4
18	激光使能	数字输入	CMOS to 24Vdc	6 mA (sink)	120ms	远程模式下,上升沿有效5
19	错误/就绪	数字输出	24Vdc	100 mA (source)	120ms	低电平=报警状态
20	系统公共地	返回端				17/18/19/21/22/23/24 脚的公共地
21	错误复位	数字输入	CMOS to 24Vdc	6 mA (sink)	120ms	上升沿复位(可复位的报警)
22	系统已上电	数字输出	24Vdc	100 mA (source)	120ms	高电平=系统主板已上电
23	主电源已启动	数字输出	24Vdc	100 mA (source)	120ms	高电平=主电源已启动
24	激光已发射	数字输出	24Vdc	100 mA (source)	120ms	高电平=激光已使能 (为用户留作工作站的激光警示灯用)

1 注意:想要启动激光主电源供电,必需要闭合这两个互锁通道(24 针接口: 1 与 4 脚短接, 2 与 3 脚短接)。否则,主电源会关闭,且无法开启激光。 当其中一个通道开路时,激光主电源是不可能启动的,直到另一通道也开路然后再将两个通道都闭合后才可以启动。

² 只能连接无源触点,外部触点必须 >1A/24VDC.

³如果两个放电回路中的任意一路故障(单一故障),互锁响应时间会延长为 ≤1000 ms。

4 外部红光控制,如果想要使用此管脚控制引导红光,必须要开启此功能(菜单操作,或命令 EEABC).

⁵外部激光使能,如果想要使用此管脚控制激光使能,必须要开启此功能(菜单操作,或命令 ELE)。



×

IPG IO 接法软件设置:

0 运动轴	湖 尤 恭 奕 型 耳 E	
	■ 总体	
📦 激光器	控制方式	10
	E DA	
🤌 辅助气体	DA就出口	1
	DA范围	0~100
9 编入输出	🗌 保持DA输出	
	I I0	
🖬 直级参数	远程启动	0
₩ 101-8X 2/ XX	光闸	6
	激光输出	0
	<mark>红光</mark>	7 ~
	□ 电脑串口	
	端미号(COM)	1
	波特率	9600

按上图激光器设置后在"加工参数"开启"加工时自动开启光闸"

10、设置电脑主机 IP 地址

通过软件设置电脑 IP 地址。打开 C6L 软件,可快速设置电脑 IP。选择"高级"→设置本机 IP"即可。



然后进行"网络测试"(进行 ping 测试),若测试结果中出现下 图红色框字样,表示网络连接正常。

正在	Ping 192.168.	0.100 具	有 1000 字	节的数据:	
来自	192. 168. 0. 100)的回复:	字节=1000	时间<1ms	TTL=255
来自	192. 168. 0. 100)的回复:	字节=1000	时间<1ms	TTL=255
来自	192. 168. 0. 100) 的回复:	字节=1000	时间<1ms	TTL=255
来自	192. 168. 0. 100)的回复:	字节=1000	时间<1ms	TTL=255



一般 WIN7 WIN10 可正常设置,若测试结果为异常情况,可手动去设置电脑 IP 地址,设置步骤为:"控制面板"→"网络和
internet"→"网络连接"→"更改网络配置设置"→"以太网属性"→"internet 协议版本4 (TCP/IPV4),再如下图设置:

5月8		
如果网络支持此功能,则可以获取自动排 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	香泥的 IP 设置。否则,你需要从	网
○自动获得 IP 地址(Q)		
IP 地址():	192.168.0.10	
子网掩码(U):	255.255.255.0	
默认网关(D):	192.168.0.1	
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)		
④使用下面的 DNS 服务器地址(E):		
首选 DNS 服务器(P):	· · · ·	
备用 DNS 服务器(A):	• • •	
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)	

IP 设置完成后点击下图所示按钮 "解除告警", 等待 2-5 秒完成 连接。

解除告警 网络状态异常告警

如果依然无法与板卡连接,请与我司联系解决。

11、运动轴配置

打开软件后,选择"高级"→"系统配置",输入码: 0000



								×
◎ 运动轴	基	本轴参数			٥J	原点参数		
A 12-9/140		X轴				回原点		_
🚔 梯米市	12	轴类型	直线轴			采样信号(重启有效)	限位	
■ 15X/068	12	脉冲当量(脉冲/mm)	1000.0000			x轴		
a 44助与从	12	最大行程 (mm)	3600.00			回原点方向	负向	
🗶 410 20 CAL	12	限位开关	常开			返回距离 (mm)	10.00	
<u>8</u> #会 } #会山		轴				粗定位速度(mm/s)	20.00	
※ 1割人1割工	12	轴类型	直线轴			精定位速度(mm/s)	5.00	_
* 主切 # 料	12	脉冲当量(脉冲/mm)	1000.0000			回原顺序号	1	
🖉 高级梦数	12	最大行程 (mm)	3600.00	=		Y轴		
	12	限位开关	常开			回原点方向	负向	
		Z轴				返回距离 (mm)	10.00	
	12	轴类型	直线轴			粗定位速度(mm/s)	20.00	
	12	脉冲当量(脉冲/mm)	1000.0000			精定位速度(mm/s)	5.00	
	12	最大行程 (mm)	3600.00			回原顺序号	1	
	12	限位开关	常开			Z轴		
		▲轴				回原点方向	不回原	
	12	轴类型	旋转轴			返回距离(mm)	10.00	
	12	脉冲当量 (脉冲/圈)	1000.0000			粗定位速度(mm/s)	20.00	
	12	减速比	5.00			精定位速度(mm/s)	5.00	
		轴直径(mm)	10.00	-		回原顺序号	1	-
						导入员	确定	取消

轴的类型说明:

◆ 不可用: 不使用此轴, 系统将忽略此轴的参数及与之相关的所 有报警信号;

◆ 普通轴: 普通线性轴, 如常规的 X、Y 平移台便是普通轴;

- ◆ 旋转轴: 旋转后回起点按照原路径返回;
- ◆ 最快返回旋转: 旋转后以最近的距离返回起点; 如: 顺时针旋转 365 度,回起点会逆时针旋转 5 度回起点;
- ◆ 无返回旋转:不回起点的旋转轴。

脉冲当量:

平面轴,其单位为"p/mm",指该轴每运动1mm,所需要发出的脉冲个数。

旋转轴,其单位为"p/圈",指该轴的电机每旋转一圈(360)度),所需要接收的脉冲个数,需要配合减速比使用。

计算方法:

第 17 页



驱动器脉冲当量=电机旋转一周所需要的脉冲数量。

1. 直线轴:脉冲当量=驱动器脉冲当量/丝杆螺距;

2. 旋转轴:脉冲当量=驱动器脉冲当量;

细分数型驱动器:

1. 直线轴: 脉冲当量=细分数*200/丝杆螺距;

2. 旋转轴:脉冲当量=细分数*200;

配置机床限位/原点信号及机床幅面:

系统支持光电/机械行程开关,可设置常开/常闭逻辑。

机床幅面在原点位开启并进行回原操作后,若此时启用软限 位,机床最大行程将会界定为软限位。

机床各轴回零可以根据实际情况设置回零循序。

12、激光器的配置



激光器类型:选择到使用的激光器品牌,如下图:



激う	比器类型	锐科	
	总体 控制方式 D ▲	IPG 半导体 创 蘑 天星	
	DA端口	其它	
	DA范围		0~10V
	🔲 保持DA\$	俞出	
	то		

控制方式: 根据激光器的接线方式选择控制方式, 如下图:

总体		
控制方式	板载串口	\sim
DA	不使用 振動中口	
DA端口		
DA范围	IO 电脑串口	
🔲 保持DA输出		

如果调试过程中没有连接激光器,为了消除软件报警造成的无法 操作可以在激光器"控制方式"选择"不使用"。

◎ 运动轴	激	光器类型 锐科	*	◎ 运动轴	激	光器类型	创鑫		Ţ
		总体				总体			
🛎 激光器		控制方式	板载串口	🖌 激光器		控制方式		10	
		DA				DA			
🥭 辅助气体		DA記版	1	ਡ 辅助气体		DA端口		1	
• 114-22 • • • •		DA范围	0~100	• 114-20 • 111		DA范围		0~100	
◎ 媮λ 媮出		☑ 保持DA输出		◎ 厽 λ 检屮		🔲 保持DA辑	諭出		
		10		⁸ ∕ 1897 (189 LL)		10			
ґ 直锯参数		远程启动	0	▲ 古尔会粉		远程启动		0	
101-83 2 58		光闸	0	₩ 向级学数		光闸		0	\sim
		激光输出	7			激光输出		7	
		红光	8			红光		8	
		电脑串口				电脑串口			
		端口号(COM)	1			端口号(COM)	1	
		波特率	9600			波特率		9600	
				-	_				нн

串口连接锐科激光器

I0 口连接创鑫激光器

激光器类型	控制方式	激光器类型	控制方式
锐科	板载串口/10	IPG	网口/10
创鑫	10	中科光汇	10
JPT	10	联品	10
飞博	10	海富	10

如果在"**激光器类型**"里面找不到对应的激光器品牌,请选择"**其他**","控制方式"选择"IO"。

注: 锐科激光器和 IPG 激光器也可采用 IO 控制方式,请选择"其他","控 第 19 页 C6L 激光焊接系统安装指南



附 1: IPG 激光器网口接法调试

IPG 激光器小于 2000W 的部分支持网口控制,网口控制方式的接线及 安装调试步骤:

1. 接线图



IPG 激光器网口控制接线图

2. 更改 IPG 激光器 IP 地址

 ①、网线将激光器与电脑连接。将电脑 IP 地址设置与激光器在同一 个网段。激光器默认 IP 地址: 192. 168. 3. 230,可将电脑 IP 设置为:
 192. 168. 3. 10,子网掩码设置为: 255. 255. 255. 0,默认网关设置为: 192. 168. 3. 1;

②、打开浏览器,在地址栏输入 http://192.168.3.230,进入 IPG 状态配置界面。

③、修改 IPG 激光器 IP 地址,点击 "Communication Config",修改
 激光器地址为: 192.168.0.101,子网掩码:255.255.255.0,网



关:192.168.0.1。

④、重启激光器,同时修改电脑 IP 地址为: 192.168.0.10,子网掩
码:255.255.255.0,网关: 192.168.0.1。如果激光器 IP 地址修改成
功,重复步骤2即可进入 IPG 状态配置界面。



3. 设置激光模式

如下图,首先点击"HW Emission Control"、"HW Aiming Beam Control"使其关闭(灯处于熄灭状态),点击"Modulation Mode" 使其点亮状态。同时 12 号灯点亮。





4. 参数设置,在 C6L 中的"系统配置"-"激光器"参数,"控制方式"选择"网口"。



5. 出光测试,其测试方法同其他激光器。

附2: 手轮

有线手轮:具有一个电子脉冲发生器、4 轴挡位切换旋钮、3 挡速度 切换旋钮、急停按钮、1 路功能按钮。M4 控制卡具有专用的手轮接口 (DB15)。

DB15	接线定义如	۲:
------	-------	-----------

针脚号	定义	说明
1	A	输入,手轮 A 相脉冲正
2	В	输入,手轮 B 相脉冲正
3	Vcc, L+	输出,手轮指示灯正极(5V)
4	BUTTON	输入,控制开关
5	Aixs-4	输入,坐标轴 A,
6	Aixs-Y	输入,坐标轴 Y,



7	X100	输入,放大倍数(X100)
8	X1	输入,放大倍数(X1), 与 15/7 脚互斥
9	/A	输入,手轮 A 相脉冲负
10	/В	输入,手轮 B 相脉冲负
11	OV, L-, CN	输出,0V,指示灯负,急停开关 CN,备用线
12	E-Stop	输入,急停开关
13	Aixs-Z	输入,坐标轴 Z,
14	Aixs-X	输入,坐标轴 X,与 14/6/13/5 脚互斥
15	X10	输入,放大倍数(X10)

注意:采购手轮时,请务必要求供应商给出每一个接出线的定义,如 果手轮有防误操作的按钮,请确认是否需要使用,如不使用,可要求 手轮供应商单独引出,作为脚4的控制开关使用。